

# 客户须知

2026 年 9 月 17 日

B-CN-472-CN 修订 A

主题: I/O 板 LED 颜色指示

## 概述

Danfoss Turbocor Compressors 发现, 有限数量的 I/O 板附带的 LED 颜色与标准颜色指示不同。

受影响的 I/O 板可能显示红色 LED 指示灯, 而不是图 1 中 LED 位置 D9 所指示的应为绿色的压缩机状态指示灯。一些情况下, 与 LED 位置 D1-D8 处指示的 EXV 驱动器相关联的 LED 指示也可能不同于预期颜色, 并且显示绿色 LED, 而不是如图 2 所示的应为红色的指示灯。

## 无功能影响

此 LED 颜色变化不会影响压缩机或相关输出的正常操作。差异仅限于 LED 颜色指示, 不应被视为压缩机或 I/O 板的故障。

LED 颜色仅用于指示, 受影响输出的基本功能保持不变。

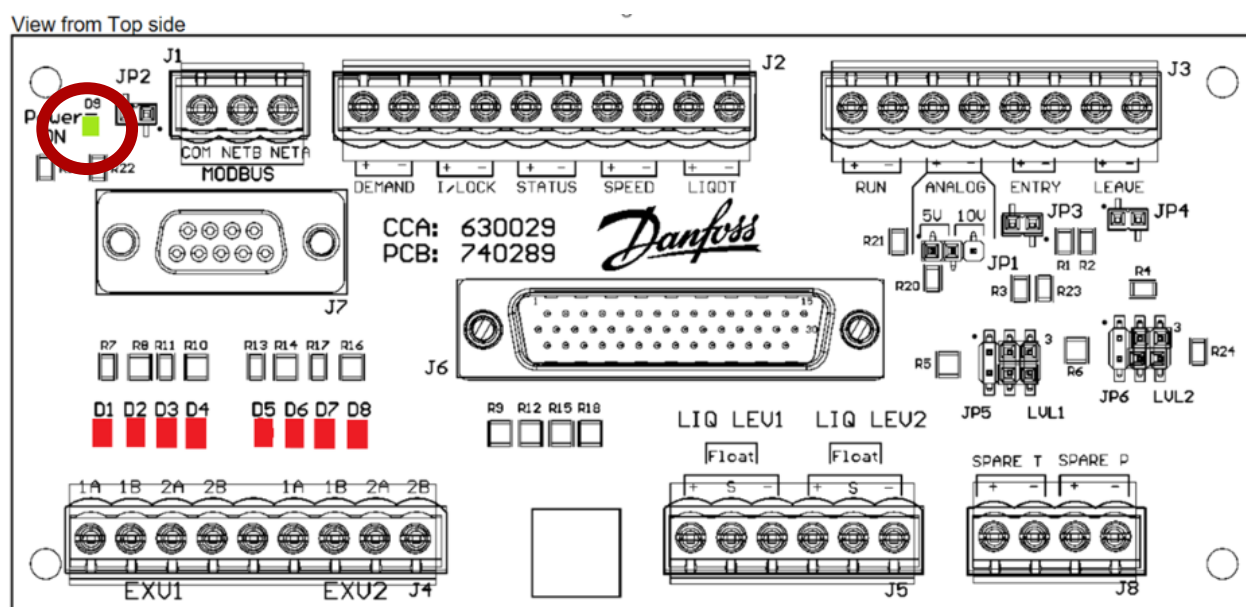


图 1: 电源 LED

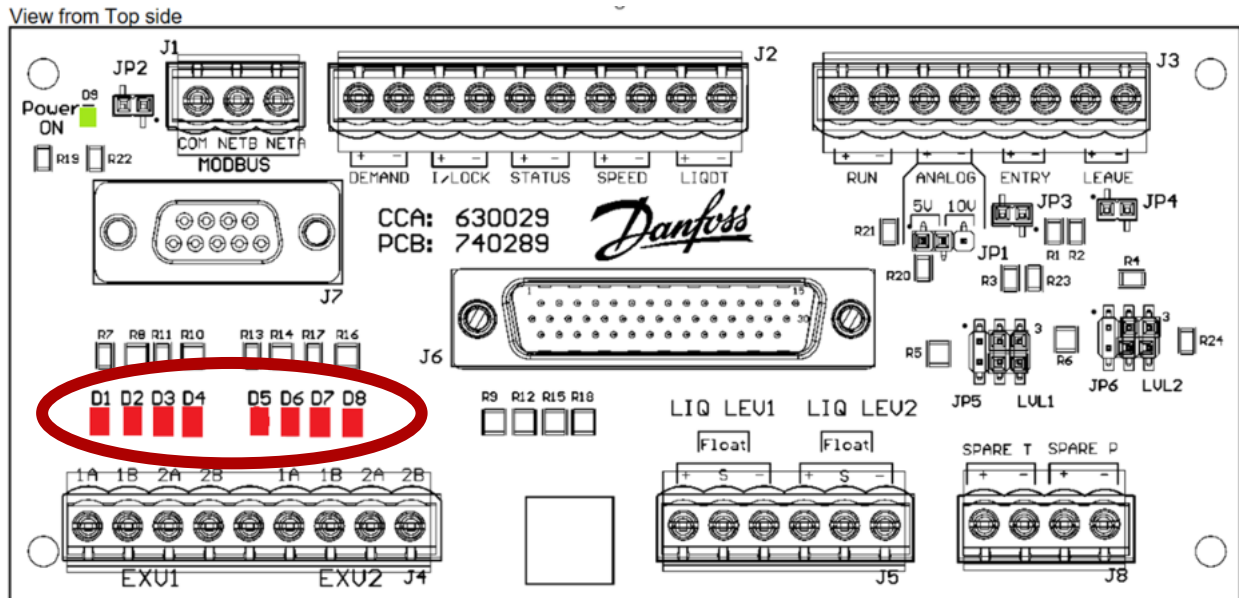


图 2：EXV 驱动器

## 相关产品标识

经过调查，已将 LED 颜色变化追溯到特定的 I/O 板序列批次。虽然并非这些批次中的每一个装置都受到影响，但已将问题隔离。发现问题的批次包括：

- IOB26059
- IOB26096
- IOB26114

I/O 板序列号可在图 3 中所示的位置找到。I/O 板序列号的前八个字符可用于确定板是否与发现的 LED 颜色变化问题相关。

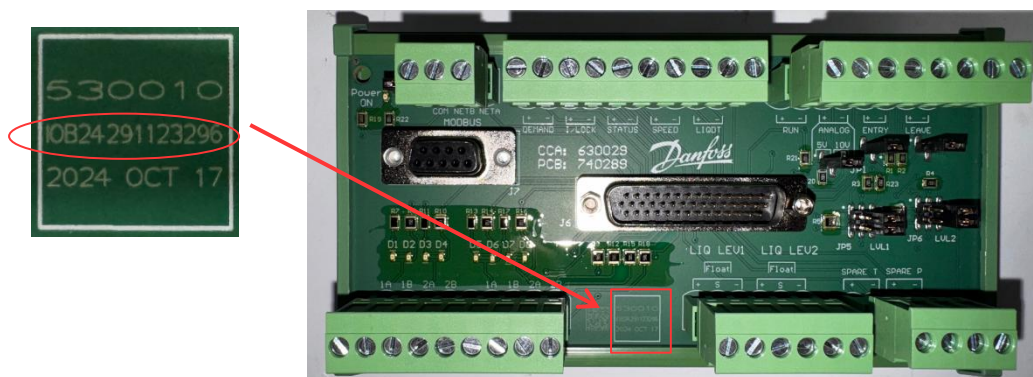


图 3：I/O 板序列号位置

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● [turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话：+1 850 504 4800

丹佛斯对手册、说明书以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。



## 需采取的措施

---

不需要主动更换 I/O 板。客户无需仅仅因为 LED 颜色与标准颜色指示不同而更换 I/O 板。如果客户发现 I/O 板具有所述的 LED 颜色变化，并要求更换，丹佛斯可提供备用 I/O 板供发货。

客户应联系 Danfoss Turbocor Compressors 代表，提供 I/O 板序列号，以便验证状况，并根据需要提供替换 I/O 板。

## 需要协助

---

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：[turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) 或 [turbocor.ps.eu@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.eu@danfoss.com)（欧洲范围内的咨询）。

## 商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● [turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

丹佛斯对手册、说明书以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。